

«11» 04 2024 г.

п. Токсово

«Утверждаю»
Главный инженер МП ВЭС
Кучеренко И.П.
11. 04 2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ВЛ-10кВ ф.601-06 ТП-438 до оп.№ 76 к ТП-435 инв. № 3064
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г. п. Токсово, дер. Куялово

| №п/п | № фидера/линии № ТП/ПС | Длина L | Класс U | Выявленные дефекты | Объём необходимого ремонта | Примечания |
|------|--|------------|------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ-10кВ ф.601-06 от ТП-438 до оп.№ 76 ТП-435 | 900м | 10кВ | Сколы, трещины в бетоне Оголение арматуры, прогиб откосов сверх нормы | Установка дополнительных опор, замена опор | |
| 2 | ВЛ-10кВ ф.601-06 от ТП-438 до оп.№ 76 ТП-435 | 900м | 10кВ | Наличие коррозии, ржавления металлических конструкций (траверс) | Замена траверс | |
| 3 | ВЛ-10кВ ф.601-06 от ТП-438 до оп.№ 76 ТП-435 | 900м | 10кВ | Отсутствуют повторные заземления | Монтаж повторных заземлений | |
| 4 | ВЛ-10кВ ф.601-06 от ТП-438 до оп.№ 76 ТП-435 | 900м | 10кВ | Провисание провода, наличие скруток, оплавлений, не достаточная пропускная способность | Замена провода на СИП-3 1х95 | |
| 5 | ВЛ-10кВ ф.601-06 от ТП-438 до оп.№ 76 ТП-435 | 900м | 10кВ | Наличие сколов, трещин на изоляторах | Замена изоляторов | |
| 6 | ВЛ-10кВ ф.601-06 от ТП-438 до оп.№ 76 ТП-435 | 900м | 10кВ | Наличие коррозии и оплавления на пластичных зажимах | Замена пластичных зажимов | |

мастер РЭС Рагозин В.М.